

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ  
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

2023 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

**Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:**

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ .....	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ .....	3
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».....	3
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ .....	10
1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ .....	10
1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ.....	11
1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания.....	11
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив) .....	12
2.1. Личный инструмент конкурсanta (ЛИК) .....	21
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	23
3. Приложения .....	23

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1	<i>PД</i> <i>111/MMA</i>	<i>Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом</i>
2	<i>РАД</i> <i>141/TIG</i>	<i>Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа</i>
3	<i>МП 135/MIG</i> <i>MAG</i>	<i>Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением проволокой сплошного сечения в среде защитного газа и их смесей</i>
4	<i>TpK</i>	<i>Требования компетенции</i>
5	<i>ВИК</i>	<i>Визуально-измерительный контроль</i>
6	<i>РК</i>	<i>Разрушающий контроль</i>
7	<i>ГИ</i>	<i>Гидравлические испытания</i>
8	<i>КЗ</i>	<i>Конкурсное задание</i>
9	<i>ИЛ</i>	<i>Инфраструктурный лист</i>
10	<i>КО</i>	<i>Критерии оценки</i>
11	<i>ПЗ</i>	<i>План застройки площадки компетенции</i>
12	<i>ЛИК</i>	<i>Личный инструмент конкурсанта</i>
13	<i>TK</i>	<i>Технологическая карта</i>

# **1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ**

## **1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ**

**Требования компетенции (ТрК) «Сварочные технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.**

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

## **1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

*Таблица №1*

### **Перечень профессиональных задач специалиста**

<b>№ п/п</b>	<b>Раздел</b>	<b>Важность в %</b>
1	<b>Организация работы и охрана труда</b>  Специалист должен знать и понимать: <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарты и законодательство, в области охраны труда, техники безопасности и гигиены в сварочной отрасли;</li><li>• Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли при производстве сварочных работ;</li><li>• Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими или опасными задачами;</li><li>• Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями;</li></ul>	6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Требования к эффективной организации и производству сварочных работ, а также их воздействие на окружающую среду;</li> <li>Основные математические операции и преобразование величин;</li> <li>Геометрические принципы, технологии и расчеты.</li> </ul> <p><b>Специалист должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечить безопасность труда по отношению к себе и окружающим;</li> <li>Выбирать, применять и обслуживать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями;</li> <li>Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц;</li> <li>Соблюдать последовательность выполнения производственных операций (процессов);</li> <li>Определять габаритные размеры и идентифицировать сварочные обозначения;</li> <li>Следовать инструкциям безопасности производителей оборудования, инструмента и материалов;</li> <li>Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;</li> <li>Выполнять работу в согласованные сроки.</li> </ul>	
2	<b>Технологии подготовки и сборки, сварочные материалы</b>	8
	<p><b>Специалист должен знать и понимать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сборочные и сварочные(рабочие) чертежи;</li> <li>Обозначения и символы на чертежах ГОСТ,</li> <li>Обозначения пространственных положений сварных швов;</li> <li>Технические термины, используемые в чертежах;</li> <li>Классификацию, назначение и способы применения сварочных расходных материалов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>кодировку и обозначения электродов, сварочных прутков, сварочной проволоки их диаметры и применение,</li> <li>виды газов, газовых смесей и их применение,</li> <li>выбор и подготовку сварочных материалов перед сваркой.</li> </ul> </li> <li>Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового сварного шва и образование внутренних дефектов;</li> <li>Факторы, влияющие на формирование сварного шва: <ul style="list-style-type: none"> <li>род и полярность тока;</li> <li>напряжение на дуге;</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• пространственное положение сварного шва;</li> <li>• свойства свариваемого материала;</li> <li>• толщина и форма деталей;</li> <li>• диаметр присадочного материала и скорость его подачи.</li> <li>• Любую точную настройку сварочного оборудования, форму заточки вольфрамового электрода, тип прутка и его диаметр и т.д.;</li> <li>• Методы подготовки кромок в соответствии с конструкцией шва, толщиной и свойствами металла;</li> <li>• Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций при сварке конструкции из стали, цветных металлов и сплавов, и методы по их предупреждению.</li> <li>• Механические и физические свойства: <ul style="list-style-type: none"> <li>• углеродистой стали;</li> <li>• аустенитной высоколегированной стали;</li> <li>• алюминия и его сплавов.</li> </ul> </li> <li>• Соответствие технологии сварки используемому материалу;</li> <li>• Особенности подбора сварочных расходных материалов;</li> <li>• Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов;</li> <li>• Терминологию, характеристики и безопасное использование защитных газов и их смесей;</li> <li>• Влияние сварки на структуру материала;</li> <li>• Классификацию сборочных приспособлений и правила их применения;</li> <li>• Технологию сборки на прихватках.</li> </ul>	
	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Читать и интерпретировать сборочные и сварочные(рабочие) чертежи;</li> <li>• Читать и выполнять требования технологических карт по сборке.</li> <li>• Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя, включая (среди прочего): <ul style="list-style-type: none"> <li>• род и полярность тока;</li> <li>• силу тока;</li> <li>• напряжение на дуге;</li> <li>• скорость подачи и перемещения электрода;</li> <li>• угол наклона электрода и присадочной проволоки;</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вид переноса металла в сварочной дуге;</li> <li>• Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями чертежей;</li> <li>• Выбирать и использовать соответствующие приспособления и технологические приемы для минимизации и коррекции деформаций;</li> <li>• Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств;</li> <li>• Правильно хранить расходные материалы с учетом назначения и требований безопасности;</li> <li>• Выбирать и подготавливать материалы с учетом требований чертежа и спецификаций;</li> <li>• Применять методы и приемы защиты зоны сварки от загрязнения;</li> <li>• Выбирать газы, используемые для защиты и поддува;</li> <li>• Выполнять сборку элементов конструкций и деталей с применением сборочных приспособлений;</li> <li>• Выполнять прихватку собранных элементов, производить ее зачистку и контроль;</li> <li>• Выполнять межслойную зачистку материала под сварку;</li> <li>• Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, проверять соосность, перпендикулярность и плоскостность на соответствие допускам.</li> </ul>	
3	<b>Технология РД (111 MMA)</b>	24
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Влияние техники перемещения торца электрода, углов наклона и скорости перемещения электрода на формирование сварного шва;</li> <li>• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;</li> <li>• Способы формирования обратного валика сварного шва встыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;</li> <li>• Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при сварке угловых соединений в любых пространственных положениях сварного шва;</li> <li>• Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, проходов).</li> </ul>	
	Специалист должен уметь:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнять сварные швы в соответствии с Российскими стандартами;</li> <li>Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;</li> <li>Читать и выполнять требования технологических карт по сварке.</li> <li>Выполнять сварку деталей из углеродистой стали во всех пространственных положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении сверху вниз).</li> <li>Выполнять односторонниестыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;</li> <li>Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального профиля сварного шва;</li> <li>Осуществлять возобновление процесса без дефектов;</li> <li>Использовать все функции сварочного оборудования по необходимости.</li> </ul>	
4	<b>Технология МП (135 MIG/MAG)</b>	23
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Влияние силы сварочного тока (скорости подачи сварочной проволоки), напряжения, динамики сварочной дуги на ширину и глубину сварочной ванны;</li> <li>Влияние техники перемещения сварочной горелки, углов наклона и скорости перемещения на формирование сварного шва;</li> <li>Методы бездефектного возобновления процесса сварки;</li> <li>Способы формирования обратного валика сварного шва в стыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;</li> <li>Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при сварке угловых соединений. В любых пространственных положениях сварного шва;</li> <li>Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, проходов).</li> </ul>	
	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнять сварные швы в соответствии с Российскими стандартами;</li> <li>Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Читать и выполнять требования технологических карт по сварке.</li> <li>• Выполнять сварку деталей из углеродистой и стали во всех пространственных положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении сверху вниз).</li> <li>• Выполнять односторонниестыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;</li> <li>• Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального профиля сварного шва;</li> <li>• Осуществлять возобновление процесса без дефектов;</li> <li>• Использовать функции сварочного оборудования.</li> </ul>	
5	<b>Технология РАД (141) TIG</b>	17
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Влияние силы сварочного тока, напряжения, динамики сварочной дуги и угла заточки вольфрамового электрода на ширину и глубину сварочной ванны;</li> <li>• Влияние техники перемещения сварочной горелки и присадочного прутка, углов наклона и скорости перемещения на формирование сварного шва;</li> <li>• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;</li> <li>• Способы формирования обратного валика сварного шва встыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;</li> <li>• Способы обеспечивающие полный провар в тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при сварке угловых соединений в любых пространственных положениях сварного шва.</li> </ul>	
	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнять сварные швы в соответствии с Российскими стандартами;</li> <li>• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;</li> <li>• Читать и выполнять требования технологических карт по сварке.</li> <li>• Выполнять сварку деталей из углеродистой, высоколегированной стали, цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях (кроме вертикального шва,</li> </ul>	

	<p>выполняемого в направлении сверху вниз);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнять односторонниестыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;</li> <li>Выполнять тавровые соединения с полным проплавлением и угловые соединения с формированием радиального профиля сварного шва;</li> <li>Осуществлять возобновление процесса без дефектов;</li> <li>Использовать функции сварочного оборудования.</li> </ul>	
6	<b>Анализ работы, обеспечение качества и испытания</b>	22
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стандарты и спецификации контроля качества сварного шва;</li> <li>Интерпретировать терминологию контроля сварных соединений и конструкций согласно действующих стандартов;</li> <li>Причины возникновения и способы устранения наружных и внутренних дефектов сварных швов;</li> <li>Важность процесса очистки свариваемого металла для повышения качества сварки;</li> <li>Способы и методы неразрушающего и разрушающего контроля;</li> <li>Виды контрольных образцов для сертификации сварщика в соответствии с Российскими стандартами.</li> </ul>	

### 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

*Таблица №2*

#### **Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки**

<b>Критерий/Модуль</b>								<b>Итого баллов за раздел ТК</b>	
<b>Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>В</b>	<b>Г</b>	<b>Д</b>	<b>Е</b>	<b>Ж</b>		
	<b>1</b>	0,70	0,70	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	<b>6</b>
	<b>2</b>	1,05	1,50	1,05	1,50	0,90	0,90	1,10	<b>8</b>
	<b>3</b>	11,50	12,50						<b>24</b>
	<b>4</b>		9,50	13,50					<b>23</b>
	<b>5</b>				5,60	5,95	5,45		<b>17</b>
	<b>6</b>	4,50	5,85	3,00	8,65				<b>22</b>
<b>Итого баллов за критерий/модуль</b>	<b>17,75</b>	<b>20,55</b>	<b>14,50</b>	<b>24,60</b>	<b>7,40</b>	<b>7,75</b>	<b>7,45</b>	<b>100</b>	

### 1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

*Таблица №3*

#### **Оценка конкурсного задания**

<b>Критерий</b>		<b>Методика проверки навыков в критерии</b>
<b>A</b> Контрольные образцы 111 из углеродистой, конструкционной стали		
<b>Б</b>	Конструкция 111 из углеродистой, конструкционной стали	ВИК, ГИ
<b>В</b>	Контрольные образцы 135 из углеродистой, конструкционной стали	ВИК, РК
<b>Г</b>	Конструкция 135 из углеродистой, конструкционной стали	ВИК, ГИ
<b>Д</b>	Контрольные образцы РАД из алюминия и его сплавов	ВИК

<b>Е</b>	<b>Контрольные образцы РАД из высоколегированной стали</b>	ВИК
<b>Ж</b>	<b>Конструкция РАД из углеродистой, конструкционной стали</b>	ВИК

## **1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ**

Возрастной ценз: 16–22 года.

Общая продолжительность Конкурсного задания<sup>1</sup>: 18 часов.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

### **1.5.1. Разработка/выбор конкурсанта**

**Конкурсное задание состоит из семи модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – модуль А, модуль Б, модуль В, модуль Г и вариативную часть – модуль Д, модуль Е, модуль Ж. Общее количество баллов конкурсанта составляет 100.**

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов (РЧ, Отборочные соревнования, ФНЧ).

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно (для РЧ) в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение каждого модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

Если какой либо модуль вариативной части не выполняется, то время, отведенное на выполнение данного модуля не перераспределяется и участники получают за этот модуль 0 баллов.

*Таблица №4*

### **Матрица конкурсанта**

---

<sup>1</sup> Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Обобщенная трудовая функция	Трудовая функция	Нормативный документ/ЗУН	Модуль	Инвариант/вариатив	ИЛ	КО
1	2	3	4	5	6	7

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания ([Приложение № 1](#))

### 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

#### **Модуль А. Контрольные сварные соединения из углеродистой стали выполненные 111 сварочным процессом (РД) (инвариант)**

Время на выполнение модуля 3 часа;

Количество КСС: 3 (три)

Конструктивные элементы сварных соединений: труба + труба (стыковое соединение), пластина + пластина (стыковое и тавровое соединение)

Материалы: высококачественная низкоуглеродистая сталь, труба диаметром 114 мм, толщина стенки 8 мм, пластины толщиной 10 мм.

Контрольные образцы собираются и свариваются 111 процессом (РД) в соответствии с технологической картой и чертежом.

Оценка модуля:

- ВИК
- РК

Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от края не подлежит визуальному и измерительному контролю, но должен быть заварен от начала до конца КСС

Геометрические размеры сварного шва, включая катет таврового соединения, количество слоев и проходов выполняется в соответствии с технологической картой.

#### **Модуль Б. Конструкция, работающая под давлением, из углеродистой стали, выполненная 111 сварочным процессом (РД) (инвариант)**

Время на выполнение модуля 3 часа;

Материалы: высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщина листа 4 мм;

**Оценка модуля:**

- ВИК
- Испытание под давлением 10 бар

Конструкция, работающая под давлением - полностью герметичная конструкция из пластин и труб

**Модуль В. Контрольные сварные соединения из углеродистой стали выполненные 135 сварочным процессом (МП) (инвариант)**

Время на выполнение модуля 3 часа;

Количество КСС: 3 (три)

Конструктивные элементы сварных соединений: труба + труба (стыковое соединение), пластина + пластина (стыковое и тавровое соединение)

Контрольные образцы собираются и свариваются 135 процессом (МП) в соответствии с технологической картой и чертежом.

**Оценка модуля:**

- ВИК;
- РК

Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от края не подлежит визуальному и измерительному контролю, но должен быть заварен от начала до конца КСС

Геометрические размеры сварного шва, включая катет таврового соединения, количество слоев и проходов выполняется в соответствии с технологической картой.

**Модуль Г. Конструкция, работающая под давлением, из углеродистой стали, выполненная 135 сварочным процессом (МП) (инвариант)**

Время на выполнение модуля 3 часа;

Материалы: высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщина листа 10 мм; толщина стенки трубы 8 мм;

**Оценка модуля:**

- ВИК
- Испытание под давлением 60 бар

Конструкция, работающая под давлением - полностью герметичная конструкция из пластин и труб

**Модуль Д. Сварная конструкция из алюминиевых сплавов, выполненные 141 сварочным процессом (РАД) (вариатив)**

Время на выполнение модуля 1,5 часа;

Сварная конструкция включает в себястыковое, тавровое и угловое соединение. На Региональном Чемпионате возможна замена на 3 отдельных контрольных соединения.

Конструктивные элементы сварных соединений: пластина + пластина (стыковое, угловое и тавровое соединение)

Материалы: алюминиевый сплав, толщина 3 мм.

Сварная конструкция / Контрольные образцы собираются и свариваются 141 процессом (РАД) в соответствии с технологической картой и чертежом.

Оценка модуля:

- ВИК

Для всех образцов пластин отрезок длиной 10 мм от края не подлежит визуальному и измерительному контролю, но должен быть заварен от начала до конца КСС

**Модуль Е. Сварная конструкция из высоколегированной стали, выполненная 141 сварочным процессом (РАД) (вариатив)**

Время на выполнение модуля 1,5 часа;

Материалы: высоколегированная (нержавеющая) сталь, толщина листа 2 мм;

Сварная конструкция включает в себястыковое, тавровое и угловое соединение. На Региональном Чемпионате возможна замена на 3 отдельных контрольных соединения.

Сварная конструкция (КСС) собирается и сваривается 141 процессом (РАД) в соответствии с технологической картой и чертежом.

Оценка модуля:

- ВИК

**Модуль Ж. Сварная замкнутая конструкция из углеродистой стали, выполненная 141 сварочным процессом (РАД) (вариатив)**

Время на выполнение модуля 3 часа;

Материалы: углеродистая сталь, толщина листа 4 мм;

Сварная замкнутая конструкция собирается и сваривается 141 процессом (РАД) в соответствии с технологической картой и чертежом.

Оценка модуля:

- ВИК

## **2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ<sup>2</sup>**

**Главный эксперт чемпионата должен самостоятельно разработать Технологические карты в соответствии с выбранными модулями. ТК оформляется на каждое контрольное соединение в модуле.**

Технологические карты заполняются в [шаблоне](#), предоставленном советом компетенции.

В случае несоблюдения требований технологической карты (не соблюдение технологии сварки, неправильный выбор сварочных материалов, нарушение направления сварки (сварки на спуск)) и чертежа, изделия к оценке НЕ принимаются и баллы не начисляются.

Количество рабочих мест (постов) на площадке должно строго соответствовать количеству аккредитованных участников конкурса.

В случае исключения (невыполнения) одного или нескольких из модулей конкурсного задания (инвариант исключать нельзя!), время на выполнение уменьшается пропорционально времени, рекомендованного для выполнения данного модуля.

Чемпионат по компетенции «Сварочные технологии» необходимо проводить только в одну смену.

**Требования к сборке:** Сборку изделий необходимо произвести согласно требованиям технологической карты. Собранные образцы предъявляются экспертам для проверки и маркировки.

В случае, если образец собран с нарушением, его необходимо разобрать и собрать заново. Время дополнительное не предоставляется. Баллы за сборку не начисляются.

Наличие прихваток внутри конструкций, проверяемых на герметичность НЕ допускаются.

Сборку можно выполнять в любом пространственном положении.

После начала сварки контрольные соединения нельзя разъединять, а затем повторно прихватывать. Повторную сборку можно выполнять только в том случае, если сварка корня еще не начата.

### **Сварка образцов:**

При сварке труб/труб с пластинаами, замок должен быть расположен на 12 и 6 часах, с допуском  $\pm 10$  мм от вертикальной осевой до границы сварного шва.

---

<sup>2</sup> Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.

Все швы при толщине металла до 4,5мм должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла. При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без него) конструкция оцениваться НЕ будет.

При необходимости выполнения газовой защиты корня шва (поддува) сварных соединений модуля “E”, участник может использовать приспособления собственной разработки, изготовленные заранее.

К оценке допускаются полностью сваренные конструкции/КСС не имеющие сквозных дефектов. В случае невыполнения данного требования баллы за изделие не начисляются, оценка ВИК и другие испытания не проводятся.

Конструкции/КСС, выполненные с нарушением технологического процесса сварки (несоответствие сварочного процесса, пространственного положения сварного шва, выполнение сварки на спуск) к испытаниям не допускаются, баллы за модуль не выставляются.

### **Разрушающий контроль**

Процедура проведения разрушающего контроля (испытаний на излом) на сваренном образце углового шва таврового соединения:

- каждый образец для испытания должен быть размещен на излом в соответствии со стандартом ISO 9017: Испытания, разрушающие сварных швов металлических материалов – Испытание на излом;
- сваренный образец предоставляется на испытание целиком (не подлежит распилу на участки);
- допускается выполнение надпила вдоль наплавленного металла. Надпил не должен превышать 20% от величины катета сварного шва. Надпил допускается выполнять отрезным диском.

Каждый образец будет визуально оценен на предмет отсутствия проплавления, включений и пористости после испытаний на излом.

### **Правила проведения жеребьевки при 30% изменении конкурсного задания.**

Сварка модулей проводится строго в соответствии с технологической картой и чертежом. Данные документы выдаются конкурсантам после внесения экспертами 30% изменений в соответствии с *Таблицей № 5. “Правила проведения жеребьевки при 30% изменении конкурсного задания”*.

Главный эксперт чемпионата готовит карточки с вариантами жеребьевки (1,2,3,4), в соответствии с *таблицей 5*, приведенной ниже.

Изменения на 30% проводятся только в отношении модулей А и В.

*Таблица 5*

**МОДУЛЬ А (111 РД)**

<b>КСС</b>	<b>Вариант 1</b>	<b>Вариант 2</b>	<b>Вариант 3</b>	<b>Вариант 4</b>
Труба	Наклонное положение шва/ось под 45 градусов (неповоротная)	Вертикальное положение шва/ось в горизонте (неповоротная)	Горизонтальное положение шва/ось вертикальная (неповоротная)	Наклонное положение шва/ось под 45 градусов (неповоротная)
Пластиныстык	Вертикальное положение шва	Горизонтальное положение шва	Потолочное положение шва	Нижнее положение шва
Пластинытавр	Полупотолочное положение шва под 45 градусов	Вертикальное положение шва	Нижнее положение шва	Потолочное положение шва

**МОДУЛЬ В (135 МП)**

Труба	Горизонтальное положение шва/ось вертикальная (неповоротная)	Наклонное положение шва/ось под 45 градусов (неповоротная)	Наклонное положение шва/ось под 45 градусов (неповоротная)	Вертикальное положение шва/ось в горизонте (неповоротная)
Пластиныстык	Нижнее положение шва	Вертикальное положение шва	Горизонтальное положение шва	Горизонтальное положение шва
Пластинытавр	Потолочное положение шва	Полупотолочное положение шва под 45 градусов	Вертикальное положение шва	Нижнее положение шва

## **После внесения 30% изменений – Главный эксперт чемпионата вносит изменения в Технологические карты.**

Если стоп-точка должна быть выполнена в корневом проходе, но не была представлена или не была отмечена, баллы за провар корня шва не начисляются.

Если стоп-точка должна быть выполнена в облицовочном проходе, но не была представлена или не была отмечена, баллы за «Кратерные и усадочные раковины» не начисляются.

Контрольный образец труб в положении РН (рис. 1) должен быть закреплен в позиционере и отмечен в позиции «на 12 часов» перед началом сварки. Это будет подтверждено штампом, а также станет референтной точкой для любой проверки или испытаний.

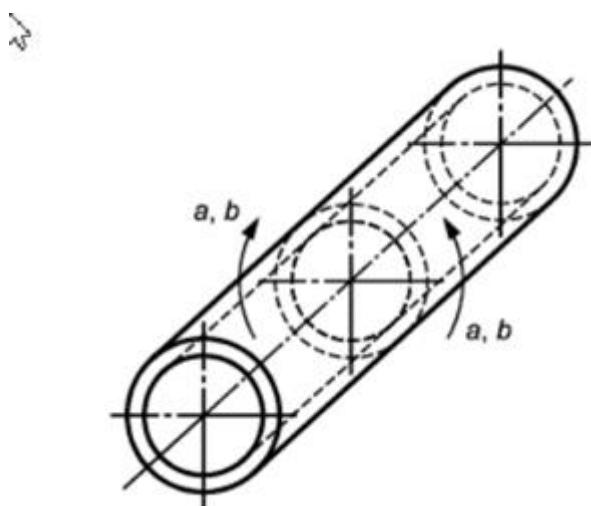


Рис. 1. Положение вертикальное снизу вверх РН (трубы неповоротная)

Контрольный образец труб в положении РС (рис. 2) должен быть закреплен в позиционере и отмечен в позиции «на 12 часов» в плоскости XY перед началом сварки. Это будет подтверждено штампом, а также станет референтной точкой для любой проверки или испытаний.

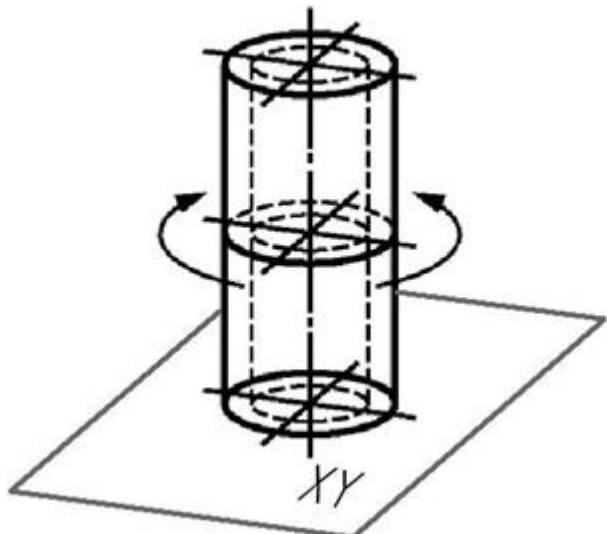


Рис. 2. Положение горизонтальное РС

Если образец выполнен с нарушением технологического процесса сварки (несоответствие сварочного процесса, пространственного положения сварного шва, выполнение сварки на спуск, поворотстыка), дальнейшая проверка и испытания проводиться не будут, и оценка за этот образец не присуждается.

В случае если конкурсант самостоятельно до сдачи изделия (и без подсказки экспертов) обнаружил ошибки (дефекты), он может их исправить и произвести сварку повторно за счет общего рабочего времени. Дополнительное время не предоставляется. В случае обнаружения механических воздействий (абразивная обработка, обработка зубилом, молотком и т.д.) в облицовочном слое и обратном (корневом) валике, изделие к оценке не допускается.

#### **Инструкции, относящиеся непосредственно к соревнованию:**

Использование сварочных аппаратов, инструмента и оборудования допускается строго в соответствии с требованиями, прописанными в данном документе. Организатор соревнований обязан предоставить сварочные аппараты, которые можно использовать в основных режимах работы. Марки и модели оборудования, а также производители могут отличаться между собой, но должны строго соответствовать техническим характеристикам, прописанным в настоящем КЗ и ИЛ.

При выполнении работ может быть использован весь технический потенциал сварочных аппаратов.

#### **Источники питания для сварки (минимальные требования):**

- РД (111) MMA, РАД (141) TIG: AC/DC

Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие максимальный ток не менее 230А с питанием от сети напряжением 220/380В. Оборудование должно обладать следующими функциями:

- возможность выполнения сварки в режиме постоянного тока, в режиме смешанного тока, в режиме переменного тока с регулируемой частотой и балансом;
- обеспечение режима импульса TIG сварки, цифровой индикации режима сварки и плавной регулировки сварочного тока,
- возможность подключения пульта дистанционного управления и педали, регулировки нарастания и спада тока,
- возможность включения режима переменного тока для сварки в режиме MMA (111).

Оборудование может иметь возможность подключения жидкостного охлаждения горелки.

- МП (135), MIG/MAG: DC.

Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие максимальный ток не менее 320А с питанием от трехфазной сети питания напряжения 380В. Оборудование должно обладать следующими функциями: плавной регулировкой сварочного тока (скорости подачи проволоки), напряжения. Механизм подачи проволоки должен иметь 4 ролика и обеспечивать возможность установки катушки сварочной проволоки до 300 мм в диаметре и сварочной горелки с евро разъемом. Панель управления должна иметь цифровую индикацию параметров сварки.

Оборудование должно иметь возможность работы в синергетическом (автоматическом) режиме регулировки сварочных параметров.

Оснастка сварочного оборудования:

- РД (111) MMA Сварочный кабель и электрододержатель, обратный кабель и зажим;
- РАД (141) TIG Сварочная горелка, расходные материалы к ней и рукав в сборе, редуктор с двумя ротаметрами, шланги, хомуты, допускается применение ножных или ручных пультов дистанционного управления сварочным током, шланг для поддува защитного газа;
- МП(135) MIG/MAG Сварочная горелка, расходные материалы к ней и рукав в сборе, редуктор, шланг, хомуты;

**Шлифование, использование абразивных материалов, режущего инструмента и оборудования.**

Воздействие абразивных материалов, режущего инструмента и оборудования как для внутренней поверхности (со стороны корня шва) так и для наружной стороны (стороны облицовки) запрещены. «Облицовочный слой» будет определен как верхний слой сварного шва, который определяет размеры шва, кромки и углы. В случае обнаружения воздействия на облицовочный шов или на внутреннюю поверхность шва (со стороны корня) абразивных материалов, ударного-режущего ручного инструмента и оборудования изделие не допускается к визуально-измерительному контролю.

Места прерывания дуги (стоп-точки) могут быть подготовлены перед продолжением сварки.

Шлифование поверхностей материала образца таврового соединения перед сваркой допускается, при этом механически обработанный угол должен составлять 90 градусов.

#### **Зачистка проволочной щеткой.**

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических инструментов, может использоваться на всех сварных поверхностях образцов пластин/труб (Модуль А,В) и конструкции под давлением (Модуль Б,Г);

Зачистка проволочной щеткой НЕ допускается на любом из законченных швов в проекте с алюминиевой конструкцией (Модуль Д) или в проекте с конструкцией из высоколегированной стали (Модуль Е), а также Модуль Ж. Запрещена химическая очистка изделия после сварки.

Сварка образцов пластин не может осуществляться с помощью ограничивающих устройств. При сварке контрольных образцов можно использовать только стандартные сварочные кондукторы или зажимы, предоставленные организатором чемпионата. Они должны иметь хороший электрический контакт со сварочным столом.

### **2.1. Личный инструмент конкурсанта (ЛИК)**

ЛИК неопределенный, т.е. можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенных приспособлений и оборудования.

ЛИК является рекомендованным минимальным набором инструмента и расходных частей. Участник может применять дополнительные инструменты и аксессуары.

Шкаф на колесах с замком (длина 110, ширина 70, высота 95)-1 шт;

Углошлифовальная машина (под круг 125мм) Мощность800Вт-3шт;

Щиток для работы с УШМ -1шт;

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2;3-1 комплект;

Металлическая щетка ручная (узкая)-1шт;  
Круг отрезной 125x2x22 -6шт;  
Круг шлифовальный 125x6x22-3шт  
Лепестковый шлифовальный диск 125x22-3шт;  
Тарелкообразная стальная щетка для УШМ125x22-3шт;  
Молоток-шлакоотделитель-1 шт;  
Молоток слесарный 500гр.-1шт;  
Зубило слесарное 200мм (стальное)-1шт;  
Комбинированные плоскогубцы -1шт;  
Круглогубцы-1 шт;  
Очки защитные прозрачные-2шт;  
Беруши-6шт;  
Линейка металлическая до500мм-1шт;  
Угловая линейка -1шт;  
Чертилка-1 шт;  
Карандаш графитовый НВ-1шт;  
Штангенциркуль 250мм с глубиномером-1шт;  
Набор маркеров по металлу 4 цвета-1шт;  
Клещи зажимные -2шт;  
Магнитная телескопическая ручка-1шт;  
Блокнот А5-1шт;  
Шуруповерт либо прямошлифовальная машинка-1шт;  
Набор насадок на бормашину по металлу (для шуруповерта)-1 комплект;  
Магнитные угольники 100x100 -2шт;  
Маска сварочная –хамелеон (запасной светофильтр) -1шт;  
Респиратор -6шт;  
Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны)-1 комплект;  
Обувь сварочная-1 пара;  
Краги сварщика для MMA и MIG/MAG-2пары;  
Перчатки сварщика для TIG -2пары

Личный инструмент участника является рекомендованным минимальным набором инструмента и расходных частей. Участник может применять дополнительные инструменты и аксессуары.

## **2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке**

Запрещается использовать:

- медные подкладки или керамические подкладочные ленты /пластины.

Приспособление для поддува газа можно использовать только для процесса РАД (141) TIG в проекте с конструкцией из высоколегированной стали.

Ограничивающие устройства не должны применяться при сварке образцов пластин. Перечень ограничивающих устройств: зажимы, колодки, сварочные кондукторы или стальные пластины, приваренные к испытательным пластинам прихваточным швом.

## **3. Приложения**

Приложение №1 [Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания](#)

Приложение №2 [Матрица конкурсного задания](#)

Приложение №3 [Критерии оценки](#)

Приложение №4 [Инструкция по охране труда по компетенции «Сварочные технологии».](#)

Приложение № 5 [Чертеж Модуль “А”](#)

Приложение № 6 [Чертеж Модуль “Б” \(сб. св.\), чертеж Модуль “Б” \(дет.\)](#)

Приложение № 7 [Чертеж Модуль “В”](#)

Приложение № 8 [Чертеж Модуль “Г”](#)

Приложение № 9 [Чертеж Модуль “Д”](#)

Приложение № 10 [Чертеж Модуль “Е”](#)

Приложение № 11 [Чертеж Модуль “Ж” \(сб. св.\), чертеж Модуль “Ж” \(дет.\)](#)

Приложение № 12 [Шаблон Технологической карты](#) (для заполнения по КСС и модулям)